



一、模块安装步骤


1、准备物品

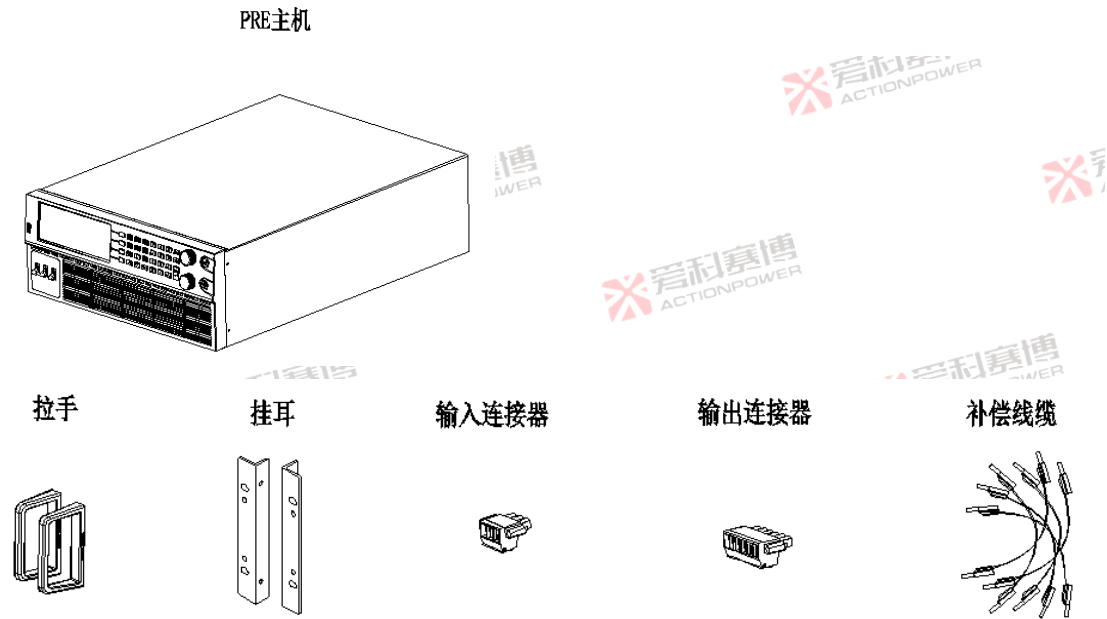


2、安装挂耳及拉手

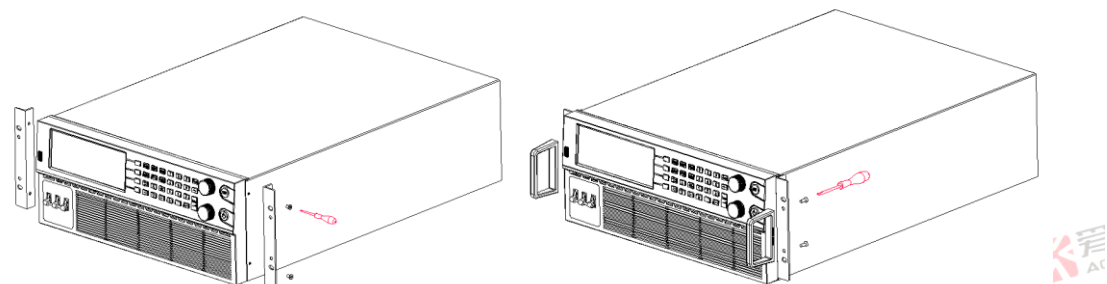

3、插入补偿线缆（按图示顺序，面向后面板从左至右为 黑-黄-黑-绿-黑-红）

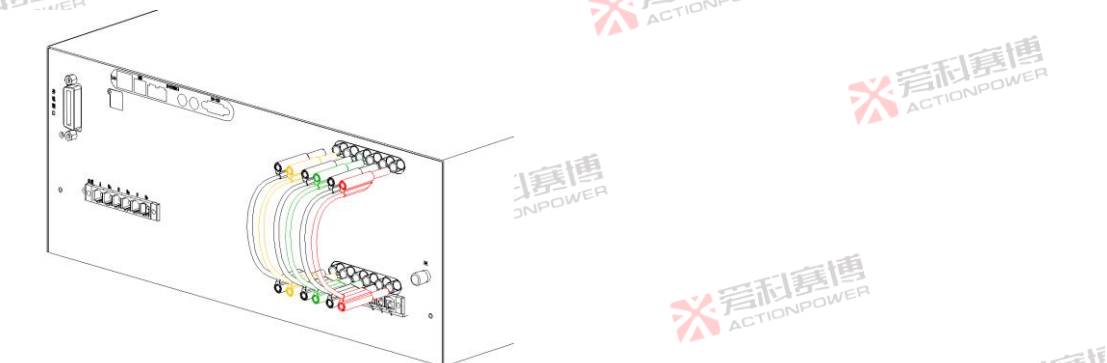


4、输入线缆连接

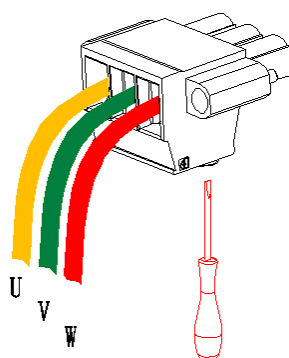


5、输出线缆连接

输出连接器可以根据用户自身需求选择三相三线、三相四线、单相接线方式。


三相三线

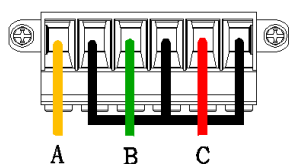


三相四线

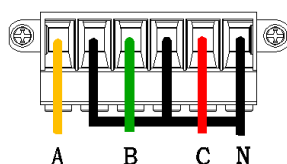

单相

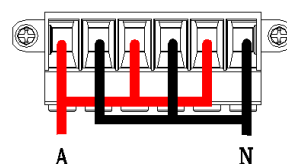


选择好连接方式后，紧固输出连接器的螺丝。

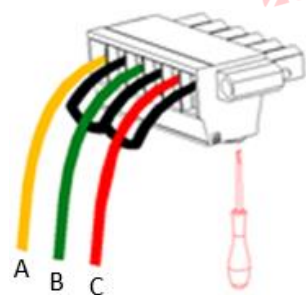

6、插入输入、输出连接器


紧固连接器的螺丝，连接 PE 线并紧固接地连接器

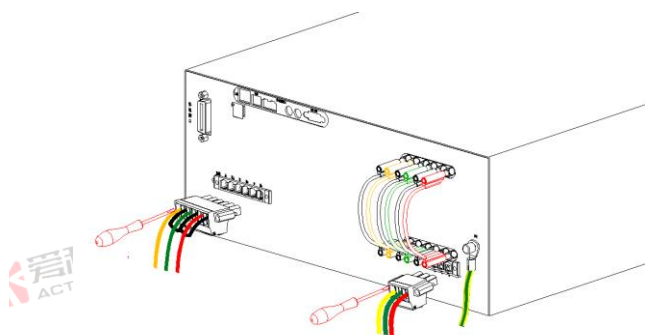


二、机柜安装步骤

1、准备物品

PRE主机

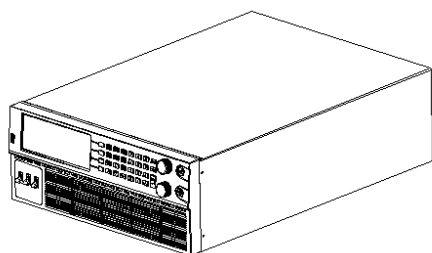

PRE从机

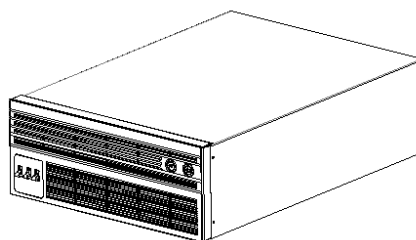

挂耳




输入连接器




输出连接器



补偿线缆

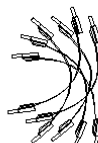



并机线缆

 

状态终端





2、装上挂耳

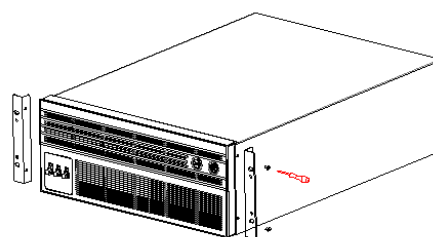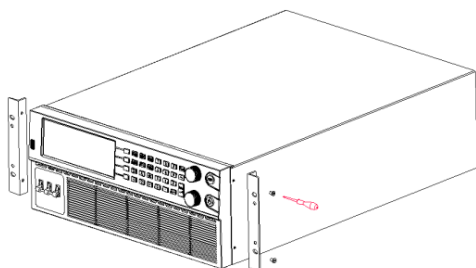


3、PRE 插入补偿线缆


4、拆除模块底部四个脚垫（禁止将机器倒置）

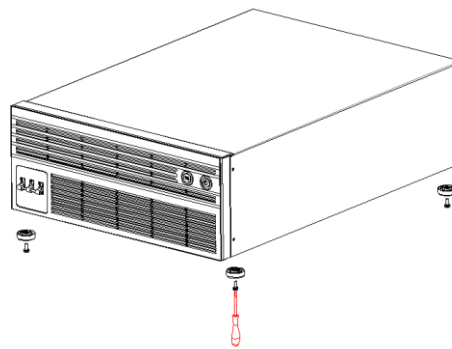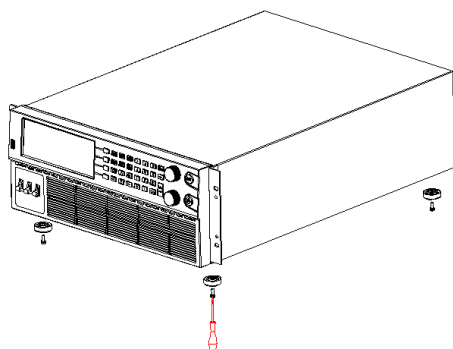


5、调节万向轮中间滚轮将机柜固定

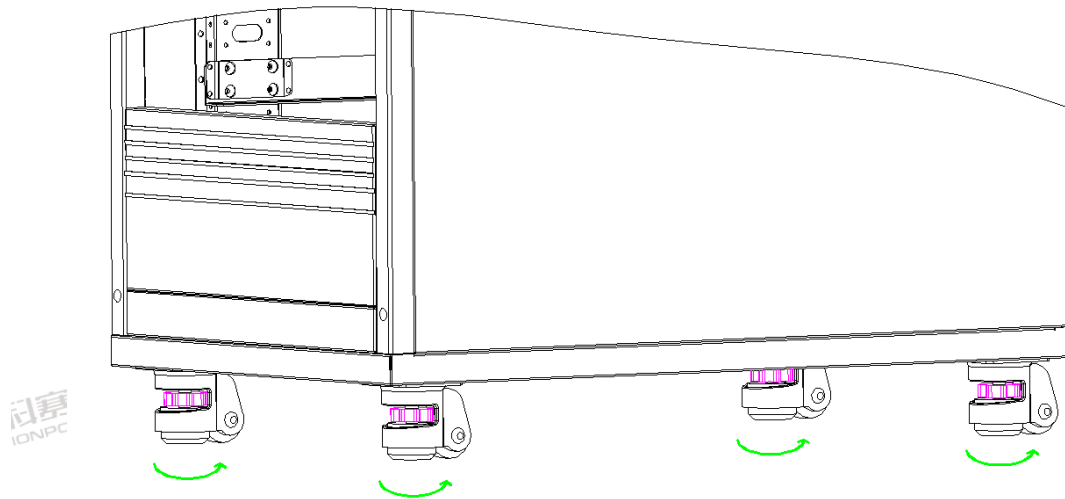


6、拆螺丝和压条(只需拆除需要安装模块位置的螺丝即可)

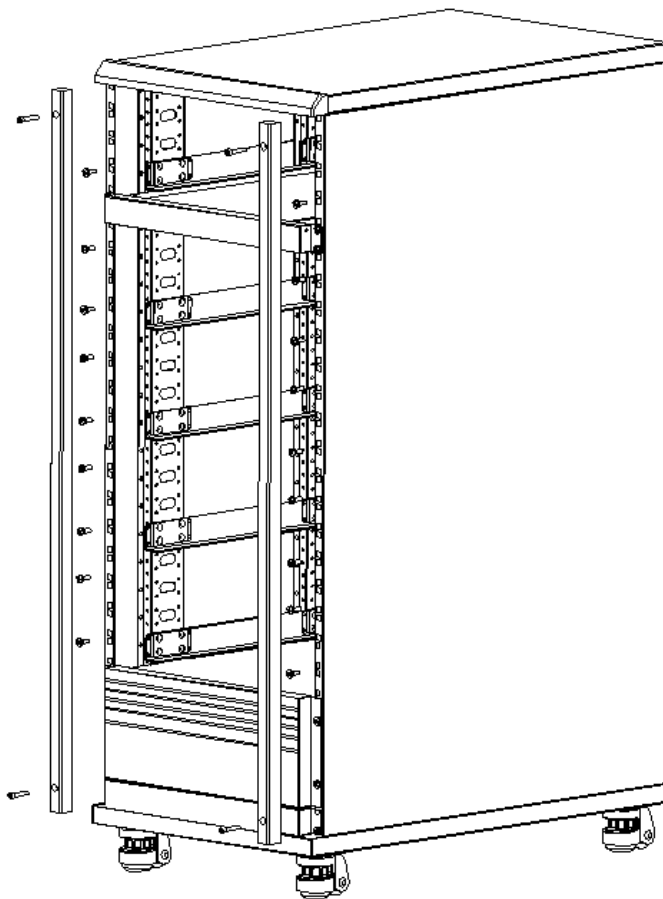


7、将模块塞入机柜中(由下至上依次装入模块, PRE 主机安装在最上部)

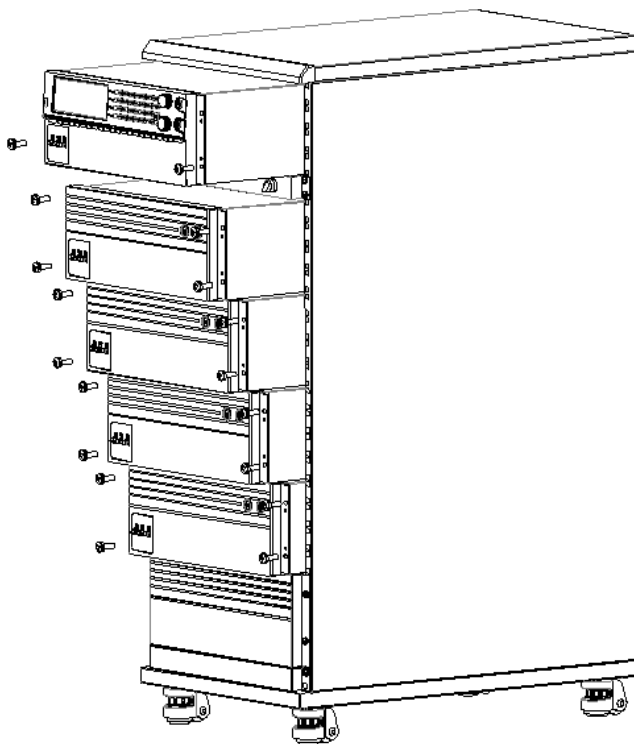



8、装压条和螺丝

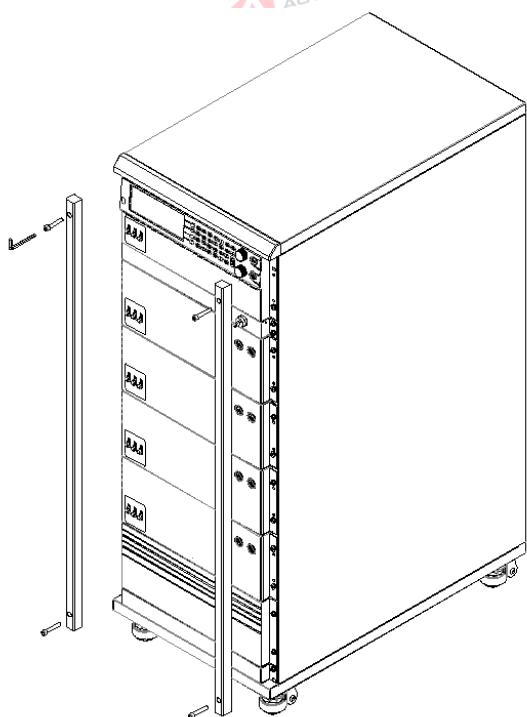



9、装入并机线缆(从下而上依次相连并穿入磁环，每安装一根并机线缆需要紧固并机线缆上的螺丝如图所示)

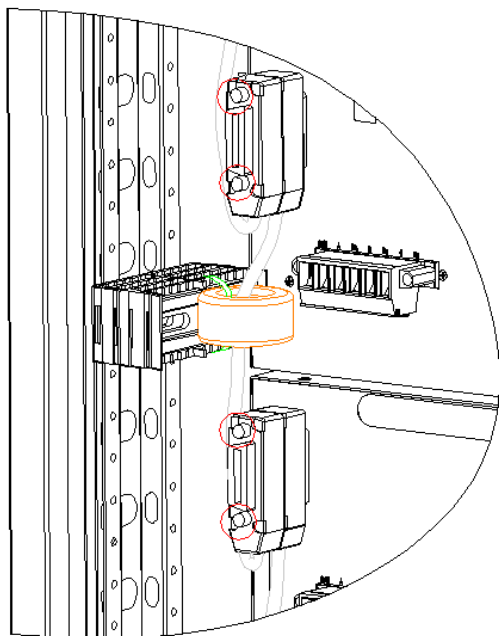


10、将机柜线缆连接输入输出连接器(线号首位为层数)

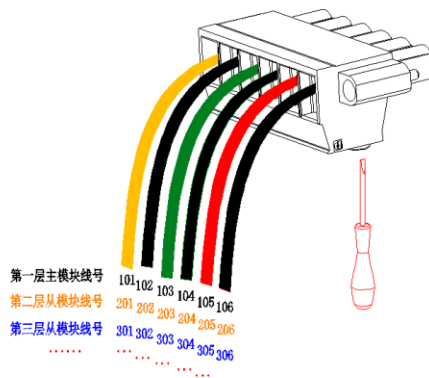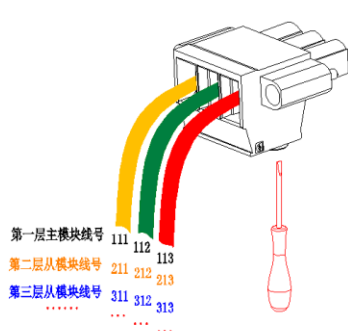

11、主从模块插入输入、输出连接器并紧固连接器螺丝，连接 PE 线并紧固接地连接器

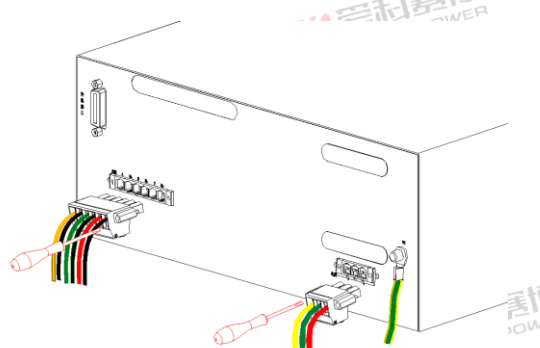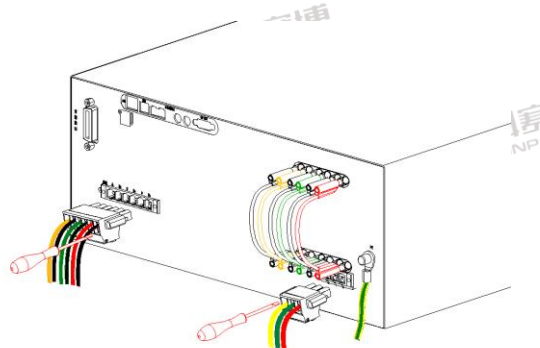

12、最底部模块插入状态终端

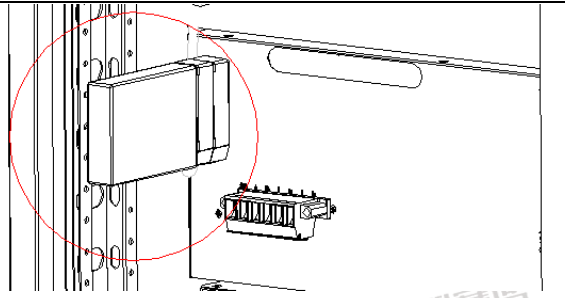

13、拆除铜排（将拆下的铜排放入机柜门背后的文件盒）

